



**SPESSART AIR SERVICE**

Service, Zubehör und  
Reparatur von  
Luftfahrzeugen

Spessart Air Service GmbH Flugplatz 63762 Großostheim

Firma  
Airwork Press GmbH  
Flugplatz 2  
  
63329 Egelsbach

Flugplatz  
63762 Großostheim  
Tel. (49) 6026 6066  
Fax. (49) 6026 3222

EASA DE.145.0057  
CAMO DE.MG.0057  
LBA II-A-326  
www.spessartair.de

Member of AEA  
Service Center of Several  
Manufacturers

Rechnung VAT Nr.: Datum Nummer  
21.05.2010 RE/8327

Für von uns erbrachte Leistungen berechnen wir Ihnen: N26292 Ölwechsel

Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP	MWST
1,00	mal	Material gem. beiliegender Materialliste	593,80	593,80	19%
15,00	Std	Arbeitsstunde Mechaniker Motor-Zelle gem. Befundbericht	62,00	930,00	19%

Erhaltene Anzahlungen	Summe Netto	MWST 19%	MWST 7%	Summe Brutto
	1.523,80	289,52		1.813,32 €

Achtung neue Konto Nr.:  
Überweisungen bitte auf Konto: Raiffeisenbank Großostheim BLZ 79666548 Konto: 3207790  
BIC: GENODEF1OBE IBAN: DE02796665480003207790

Zollfrei Ware nur zur Verwendung für zivile Luftfahrzeuge  
Es gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen. Die gelieferte Ware  
bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum

Leistungszeitpunkt = Monat Rechnungsdatum, soweit nicht anders angegeben  
Geschäftsführung: Wolfgang Kerckhoff, Thomas Wendt · Handelsregister Aschaffenburg HRB 3113  
Bank: Raiffeisenbank Großostheim, BLZ 796 665 48, Konto 3207790, Postbank, BLZ 760 100 85, Konto 266 453 853  
VAT ID Nr. DE132085460 · Steuer ID Nr. 9204-137-70239

Kennzeichen: **N26292** TSN : 0  
 Auftrag : **8327** LDG : 0  
 Seite : 1 Datum: **20.05.2010**

Befundbericht / Work Order/Release to service

**Spessart Air Service GmbH**  
 Flugplatz  
 63762 Großostheim  
 WWW.SpessartAir.de  
 EASA DE.145.0057, CAMO DE.MG.0057



Nr.	Befund	Behebung	Mechaniker	Elektroniker	E.Mechaniker	Prüfer
1	Bugradschuh anpassen und einbauen	Durchgeführt	SV 120			WK
2	Engine Leak Test durchführen	Zyl. 1 2 3 4 80/ 72 74 70 72	JK 30			TW
3	500h Kontrolle linker Zündmagnet Triebwerk Nr. 1 fällig	Magnet ausgebaut, zerlegt, gem. Manual überprüft, U-Kontakt erneuert, Testlauf o.B., Magnet montiert und eingebaut	SM 185			TW
4	500h Kontrolle rechter Zündmagnet Triebwerk Nr. 1 fällig	Magnet ausgebaut, zerlegt, gem. Manual überprüft, U-Kontak erneuert, Verteilerblock innen lose, erneuert, Testlauf o.B., Magnet montiert und eingebaut	SM 185			WK
5	LFZ äußerliche Sichtprüfung durchführen	Durchgeführt	JK 35			WK
6	Vom Kunden angelieferten CHT Probe anschließen	Alten Fühler ausgebaut, Anschlüsse des neuen Fühlers passen nicht an altes Kabel, neue Pins rausgesucht und entsprechend angeklemt, alles wieder montiert	CP 45			WK
7	RH Radschuh locker	Abstandhülse abgedreht und alles wieder montiert	JK 40			WK
8	Öl und Filter wechseln	Durchgeführt, keine Späne im Filter	JK 40			WK
9	Zündkerzen Prüfen und einstellen	Duchgeführt	SU 40			WK
10	Gemäß 100h Kontrollplan alles schmieren und fetten	Durchgeführt	JK 25			WK
11	Linker Reifen verschlissen	Reifen erneuert	CP 85			WK
12	Anlasser mit Silikonspray schmieren	Durchgeführt, soweit man rankam	JK 10			WK
13	Beleuchtungsanlage prüfen	Durchgeführt	JK 30			WK
14	Strutverkleidung halten einige Schrauben nicht mehr	Neue Schrauben und Klemmen eingebaut	CP 15			WK


Kennzeichen: **N26292** TSN : 0  
 Auftrag : **8327** LDG : 0  
 Seite : 2 Datum: **20.05.2010**

Befundbericht / Work Order/Release to service

**Spessart Air Service GmbH**

Flugplatz  
 63762 Großostheim  
 WWW.SpessartAir.de  
 EASA DE.145.0057, CAMO DE.MG.0057



Nr.	Befund	Behebung	Mechaniker	Elektroniker	E.Mechaniker	Prüfer
15	LFZ aussaugen	Durchgeführt	JK	15		WK
Certifies that the work specified, except as otherwise specified, was carried out in accordance with Part 145 and in respect to that work the aircraft is considered ready to service.			Summe in Minuten:	900		
Rechnung geprüft	20.05.2010	 Wolfgang Kerkhoff	Stunden:	15,00		



Kunde: Airwork Press GmbH / Egel

Materialentnahme für: N26292 Ölwechsel

Auftragsnr.: 0000008327

Datum: 21.05.2010

Pos.	Menge	Einh.	Part Nr.	Bezeichnung	EUR Einzel	EUR Gesamt	Zoll	Werk Nr./Bemerkung
1	8,00	LI	15W50	OIL MEHRBEREICHSÖL	8,75	70,00	X	
2	1,00	EA	600-6-6MG	TIRE MCCREARY	87,94	87,94	X	
3	1,00	EA	ENTSORGUNG	REIFEN	5,00	5,00		
4	1,00	EA	ES48110-1	FILTER OIL	16,52	16,52	X	
5	1,00	EA	K3822	BLOCK ASSY 4 CYL	297,38	297,38	X	
6	5,00	EA	KM	KLEINMATERIAL	1,00	5,00		
7	2,00	EA	LW12681	GASKET MAGNETO	1,80	3,60	X	
8	2,00	EA	M3081	BREAKER	42,00	84,00	X	
9	1,00	EA	M3215	BRUSH SLICK MAGNETO	7,80	7,80	X	
10	2,00	EA	MS25171-1S	NIPPLE	1,69	3,38	X	
11	2,00	EA	MS35333-41	WASHER	0,25	0,50	X	
12	2,00	LI	W99	CLEANER	6,34	12,68		
Summe:						593,80		

**Werksbescheinigung nach DIN 50049-2.1**

Wir bestätigen, daß das Material auf diesem Materialschein, nach unserem besten Wissen, zur Verwendung unter dem FAA Production Certificat FAA8130-2, Certificate of Compliance oder gleichwertigem gekauft oder hergestellt wurde. Das Material ist neu, sofern es nicht anders gekennzeichnet ist.

Es wurde vorher nicht beanstandet und erfüllt alle JAA/FAA Forderungen. Wir versichern, daß wir in der Lage sind den Weg des Teiles bis zum Hersteller nachzuvollziehen.

**Achtung!!** Mit X gekennzeichnete Ware ist nur zur Verwendung für zivile Luftfahrzeuge. (Neue unveränderte Verwendungswaren)